PROVINCIA DI LECCE
CITTÀ DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della *Cappella della Santissima Trinità*, detta anche dello *Spirito Santo*.
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J29424000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico

COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente


IL PROGETTISTA E DIRETTORE DELLAVORI:
Arch. Ada Toni
Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati

R.U.P.:
Arch. Paola Ria




Otranto - Giugno 2026

TAV. 4 - RILIEVO DEL DEGRADO_PIANTE 1:25

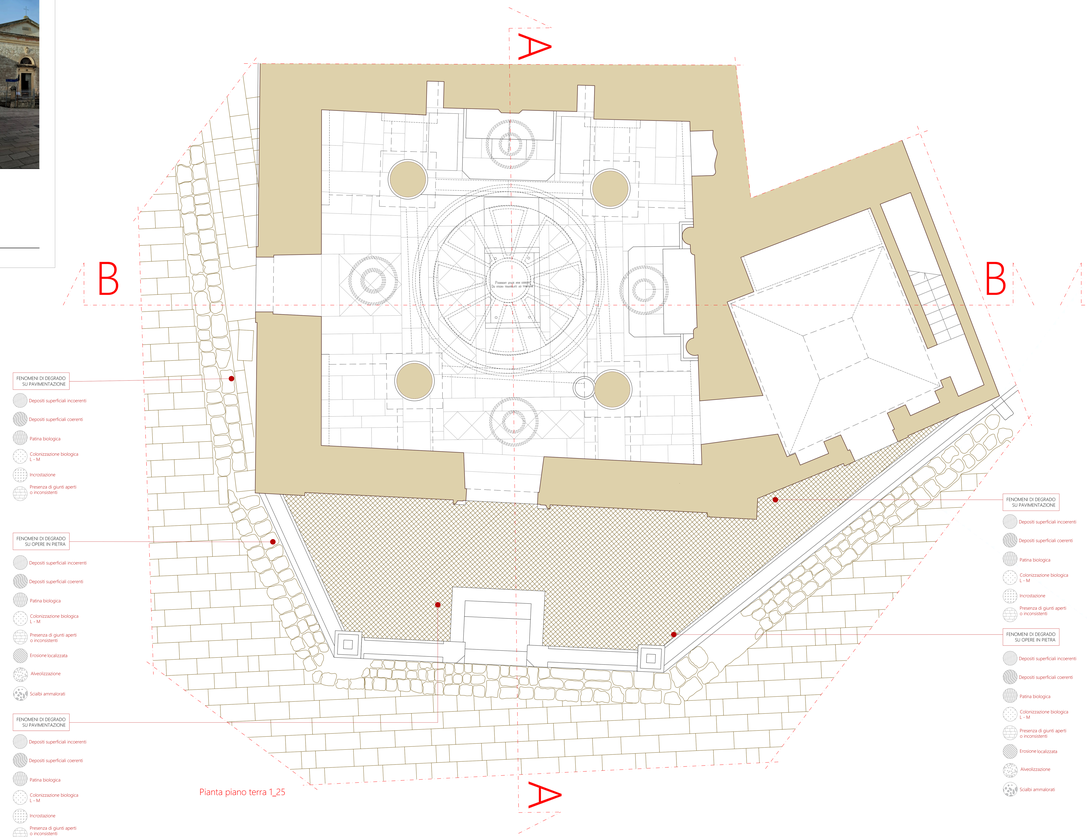

Pianta piano terra 1_25

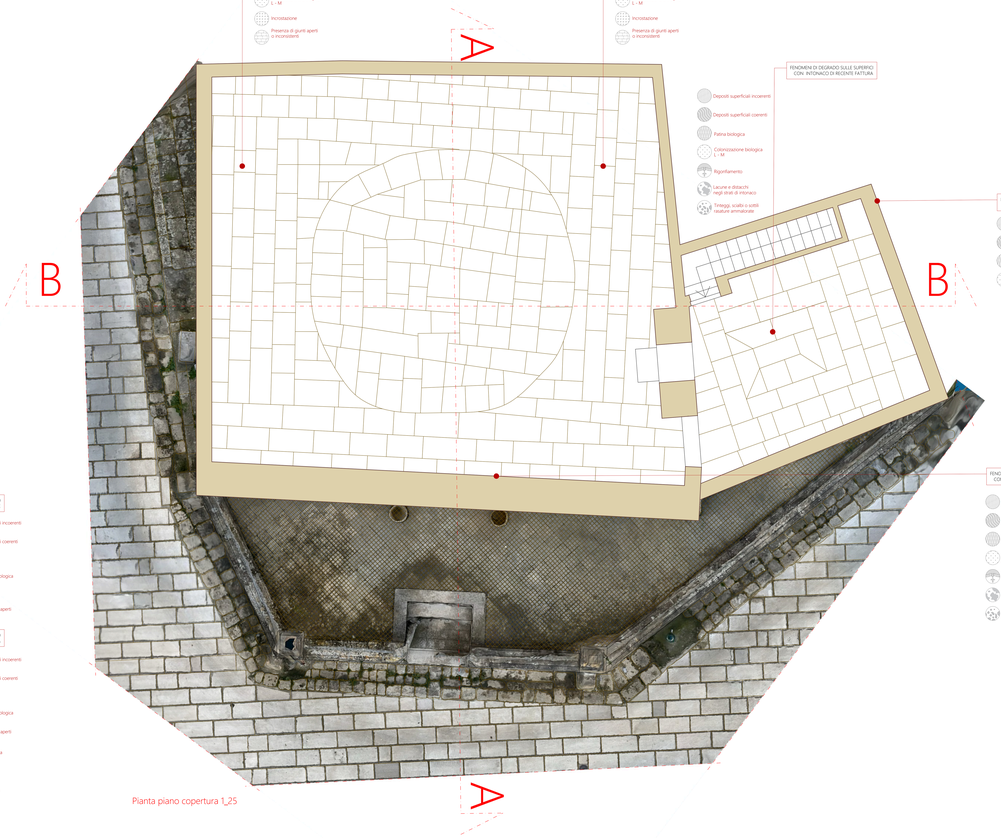

Pianta piano copertura 1_25

DEGRADO DEI MATERIALI LAPIDEI DA DETTAGLIARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

NATURALI (MARMI, PIETRE, TRAVERTINI, GRANITI, ARTIFICIALI (INTONACI, CEMENTI, MALTE, LATERIZI, MATERIALI CERAMICI)	
Degrado di tipo fisico	Degrado di tipo chimico
Alveolizzazione	Alterazione cromatica
Deformazione	Coloritura
Degrado differenziale	Crosta
Disgregazione	Concrezione
Distacco	Dilavamento
Depositi superficiali incoerenti	Depositi superficiali coerenti
Efflorescenza	Incrostazione
Erosione	Macchie
Esfoliazione	Patina
Fratturazione o fessurazione	Pellicola
Umidità di risalita	Pitting
Fronte di risalita	Degrado di tipo antropico
Presenza di giunti aperti o inconsistenti	Presenza di graffiti storicizzati
Lacuna	Graffiti vandalici
Mancanza	Presenza di giunti incongrui per materiale e morfologia
Polverizzazione	Presenza di risarciture, rappezzi e arricciagli in malta cementizia
Rigonfiamento	Presenza di elementi incongrui per materiale o morfologia
Scagliatura	Collocazione impropria di elementi tecnologici
Intonaci ammalorato	Fenomeni di dissesto
Microfessurazioni da ritiro	Perdita degli assetti e deformazione strutturale
Microfessurazioni di fuga	Lesione pseudoverticale a parete con un punto di vista
Lacune e distacchi negli strati di intonaco	Lesione passante
Tinteggi, scialbi o sottili rivalture ammalorate	Lesione di archivolte strutturale
Calcestruzzo armato ammalorato e con ferri esposti e/o ossidati	Lesione a volta
Degrado di tipo biologico	Lesione a pavimento
Patina biologica	Lesione rotnosa
Colonizzazione biologica (A=alghe, F=funghi, L=licheni, M=muschi)	Lesione su apertura temporanea senza ammattonatura
Presenza di piante superiori	Altre forme di degrado
Accumuli di guano	Perdita di efficienza (alvolo o imbocatura occlusi o danneggiati)
Dati morfologici di rilievo	Perdita di efficienza (manto erbitivo obsoleto o danneggiato
Intervento preesistente di Scuci-cuci	Perdita di efficienza infissi non più a tenuta.
Apertura ricavata in breccia di muro	Perdita di efficienza (chiusura con meccanica danneggiata)
Presenza di varo porta o finestra tamponate	Degrado dei metalli
Presenza di elementi metallici storicizzati	Ossidazione di elementi metallici
Presenza di elementi metallici non storicizzati	Corrosione avanzata con perdita di porzioni localizzate
P= Porta, PF= Porta-finestra C= Cancello, F= Finestra, F=Fienile, L=Lastrico, A=Altanella, M= Misto	Distacco della vernice