PROVINCIA DI LECCE
CITTA DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della *Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo.*
Importo progetto €360.000,00.
CUP: J36D24000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico




COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente


IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Ada Toni
Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati


R.U.P.:
Arch. Paola Ria


Otranto - Giugno 2026

TAV. 5 - RILIEVO DEL DEGRADO_PROSPETTI E SEZIONI 1:25

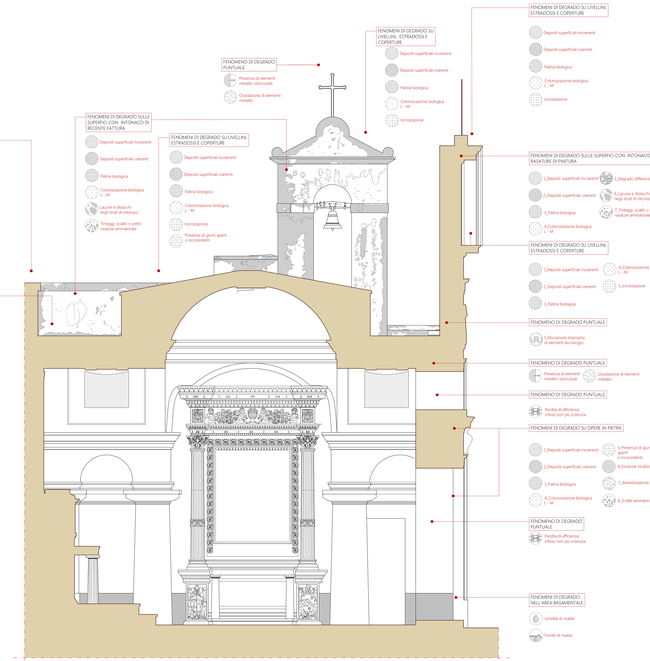

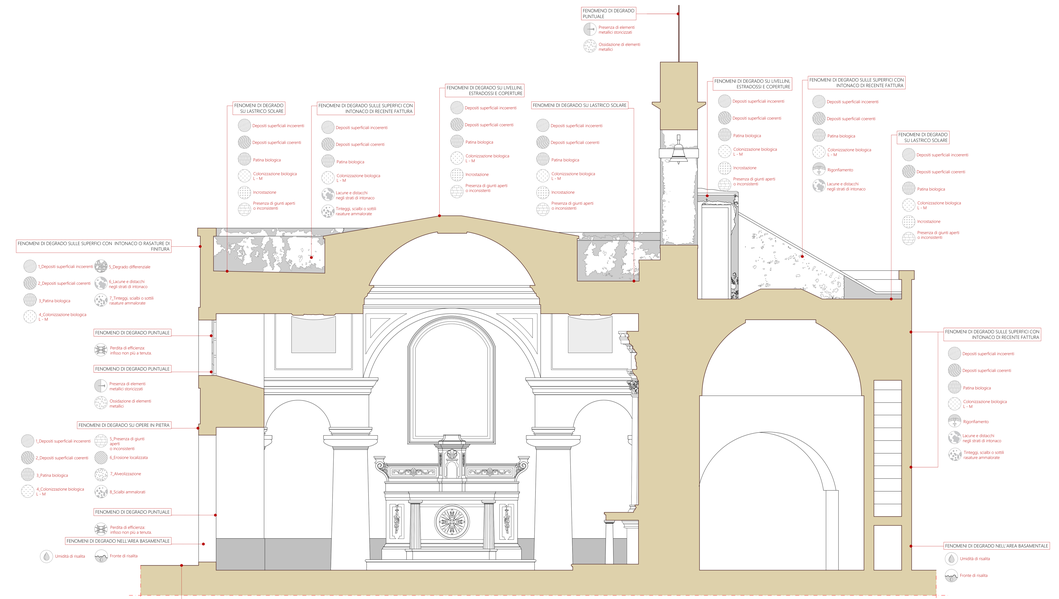

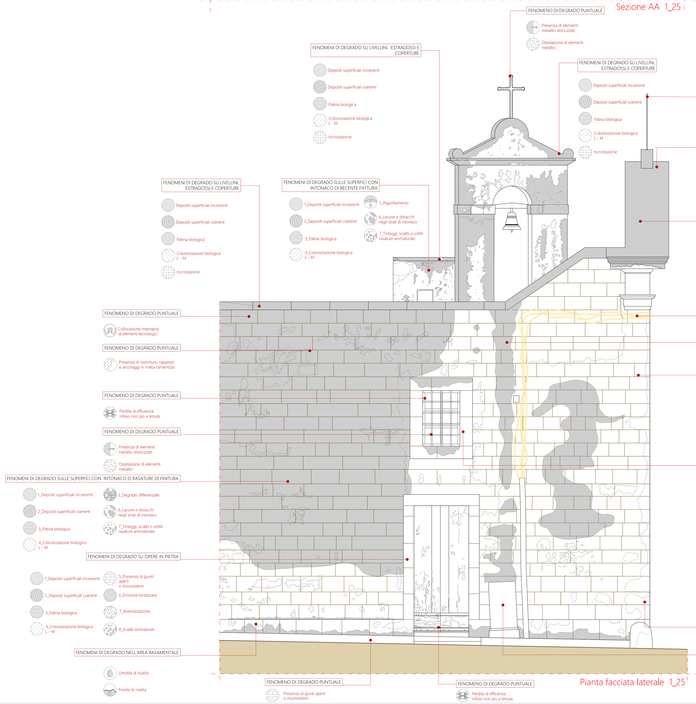

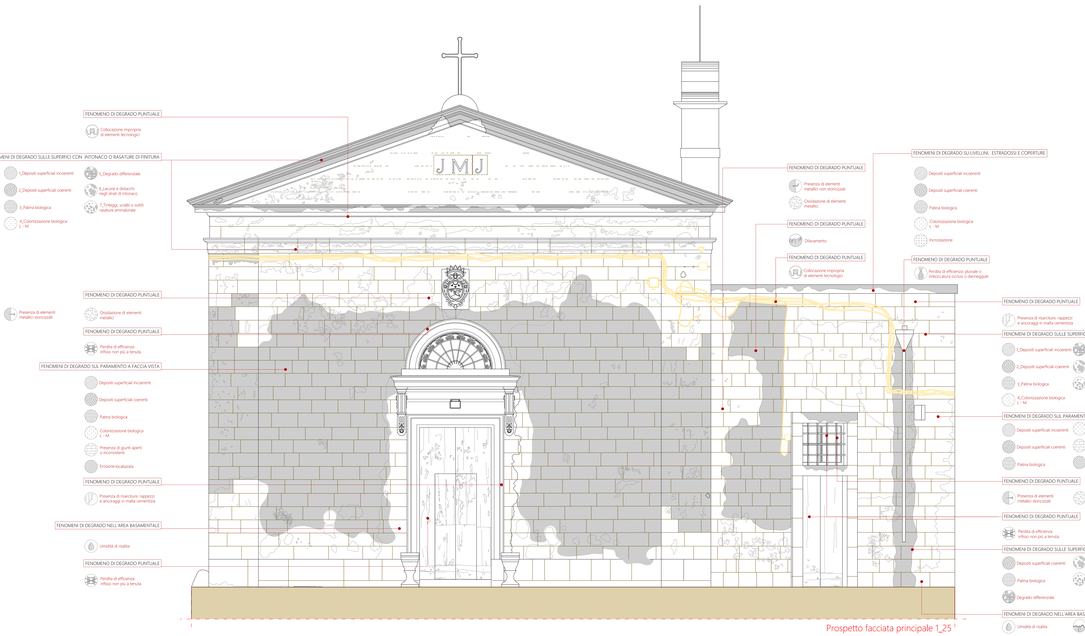

DEGRADO DEI MATERIALI LAPIDEI DA DETTAGLIARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

NATURALI (MARMI, PIETRE, TRAVERTINI, GRANITI)
ARTIFICIALI (INTONACI, CEMENTI, MALTE, LATERIZI, MATERIALI CERAMICI)

Degrado di tipo fisico	Degrado di tipo chimico
Alveolizzazione	Alterazione cromatica
Deformazione	Coloritura
Degrado differenziale	Crosta
Disgregazione	Concrezione
Distacco	Dilavamento
Depositi superficiali incoerenti	Depositi superficiali coerenti
Efflorescenza	Incrostazione
Erosione	Macchia
Exfoliazione	Patina
Fratturazione e fessurazione	Pellicola
Umidità di risalita	Pitting
Fonte di risalita	Degrado di tipo antropico
Presenza di giunti aperti o incoerenti	Presenza di graffiti storicizzati
Lacuna	Graffiti vandalici
Mancanza	Presenza di giunti incongrui per materiale e morfologia
Polverizzazione	Presenza di riarriture, rappezzi e arconaggi in malta cementizia
Rigonfiamento	Presenza di elementi incongrui per materiale o morfologia
Scagliatura	Collocazione impropria di elementi tecnologici
Intonaco ammalorato	Fenomeni di dissesto
Microfessurazioni da ritiro	Perdita degli assetti o deformazione strutturale
Microfessurazioni di fuga	Lesione pseudoverticale a parete con un punto di vista
Lacune e distacchi negli strati di intonaco	Lesione passante
Trattegi, scialbi o sottili rasature ammalorate	Lesione di architrave strutturale
Calcestruzzo armato ammalorato e con ferri esposti e/o ossidati	Lesione a volta
Degrado di tipo biologico	Lesione a pavimento
Patina biologica	Lesione richiusa
Colonizzazione biologica (A=alghe, F=funghi, L=licheni, M=muschi)	Lesione su apertura temporanea senza ammorsatura
Presenza di piante superiori	Altre forme di degrado
Accumulo di guano	Perdita di efficienza: pluviali o intoccatura rotta o danneggiati
Dati morfologici di rilievo	Perdita di efficienza: impianto elettrico obsoleto o danneggiato
Intervento preesistente di Scuci-cuci	Perdita di efficienza: infissi non più a tenuta
Apertura ricavata in breccia di muro	Perdita di efficienza: pluviale con mancanza danneggiata
Presenza di vano porta o finestra tamponato	Degrado dei metalli
Presenza di elementi metallici	Ossidazione di elementi metallici
Presenza di elementi metallici non storicizzati	Corrosione avanzata con perdita di porzioni localizzate
Fr- Porta, PF= Porta-finestra, C= Cancello, Fr- Finestra, F=Ferro, L=Legno, Al=Alluminio, M= Misto	Distacco della vernice