PROVINCIA DI LECCE
CITTA DI COLLEPASSO

Progetto di valorizzazione e risanamento conservativo della Cappella della Santissima Trinità, detta anche dello Spirito Santo
Importo progetto €360.000,00
CUP: J26H24000430004

REGIONE PUGLIA

Progetto esecutivo architettonico

COMMITTENTE:
Comune di Collepasso (LE)
Il Dirigente

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:
Arch. Ada Toni
Coordinatore della sicurezza:
Arch. Roberto Rosati


R.U.P.:
Arch. Paola Ria



Otranto - Maggio 2026

TAV. 6 - PROGETTO_PIANTE 1:25

Pianta piano terra 1_25

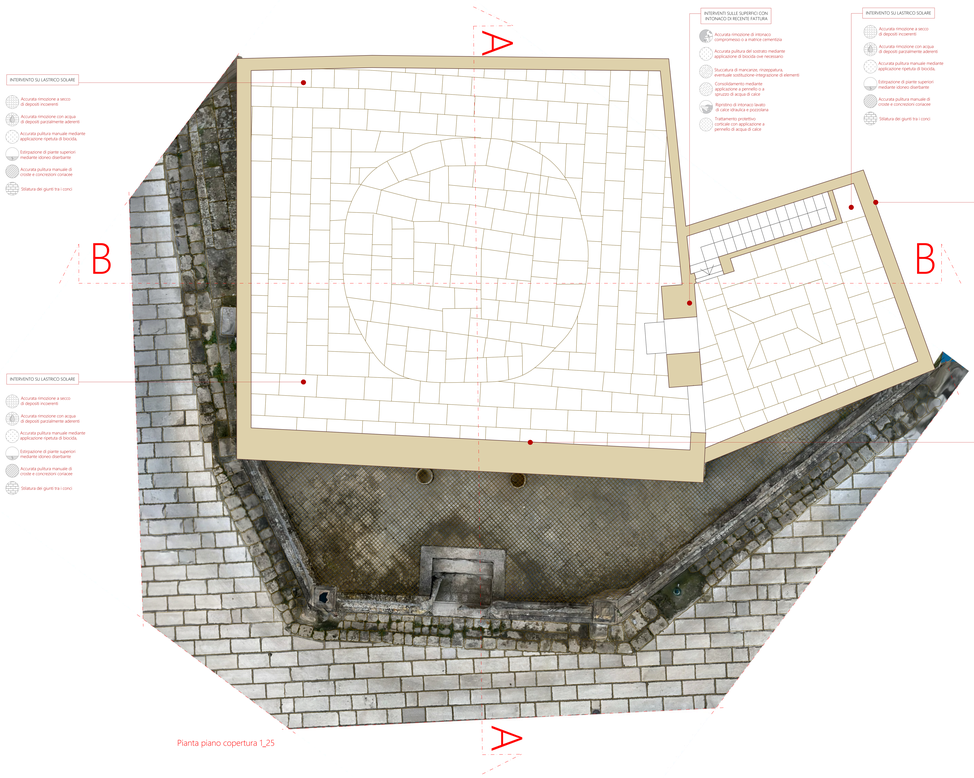

Pianta piano copertura 1_25

DEGRADO DEI MATERIALI LAPIDEI DA DETTAGLIARE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA

NATURALI (MARMI, PIETRE, TRAVERTINI, GRANITI)
ARTIFICIALI (INTONACI, CEMENTI, MALTE, LATERIZI, MATERIALI CERAMICI)

Degrado di tipo fisico	Degrado di tipo chimico
Alveolizzazione	Alterazione cromatica
Deformazione	Crisitura
Degrado differenziale	Crosta
Disgregazione	Concrezione
Distacco	Dilavamento
Efflorescenza	Incrostazione
Erosione	Macchia
Esfoliazione	Patina
Fratturazione e fessurazione	Pellicola
Umidità di risalita	Pitting
Fronte di risalita	Degrado di tipo antropico
Presenza di giunti aperti o incoerenti	Presenza di graffiti storicizzati
Lacuna	Graffiti vandalici
Mancanza	Presenza di giunti incongrui per materiale e morfologia
Polverizzazione	Presenza di risanature, rappezzi e arcivolgi in malta cementizia
Rigonfiamento	Presenza di elementi incongrui per materiale o morfologia
Scagliatura	Collocazione impropria di elementi tecnologici
Intonaco ammalorato	Fenomeni di dissesto
Microfessurazione da ritiro	Perdita degli assetti o deformazione strutturale
	Lesione (suscettibile/di cui si prevede un'entità di rischio
Lacune e distacchi negli strati di intonaco	Lesione passante
Treliagli, scialli o sottili risalute ammalorate	Lesione di archivave strutturale
Calcestruzzo armato ammalorato con ferri esposti ed ossidati	Lesione a volta
Degrado di tipo biologico	Lesione a pavimento
Patina biologica	Lesione a cupola
Colonizzazione biologica (Alghe, Funghi, Licheni, Muschi)	Lesione su apertura temporale senza ammortatura
Presenza di piante superiori	Altre forme di degrado
Accumulo di guano	Perdita di efficienza (durale o intoccatura dell'arco o dismogged
Dati morfologici di rilievo	Perdita di efficienza imperetto elevato o dismogged
Intervento prevedente di buon'uso)	Perdita di efficienza riflesi non più a tenuta
Apertura ricavata in breccia di muro	Perdita di efficienza orologia con meccanica dismogged
Presenza di vano porta o finestra tamponato	Degrado dei metalli
Presenza di elementi metallici storicizzati	Ossidazione di elementi metallici
Presenza di elementi metallici non storicizzati	Corrosione avanzata con perdita di porzioni localizzate
Pr. Porta, PF= Porta finestra, Cr. Cancello, Fr. Finestra, Fi=Ferro, L=Lucernario, Bl=Blumbino, Rr= Misto	Distacco della vernice